

- Volgende aanwijzingen zijn enkel bedoeld als voorbeeld voor installatie. Ze zijn niet bedoeld om andere installatiemethodes te ondermijnen.
- De installatie moet voldoen aan de eisen van KOELCELWINKEL alsook de nationale en internationale normen en wetten.
- De weerstand mag uitsluitend aangesloten worden door een gecertificeerd persoon.
- De weerstand is voor verzending getest en is bij een aangebroken verpakking niet terug te sturen.

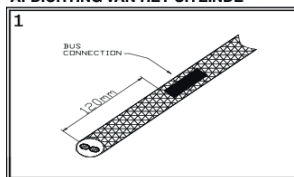
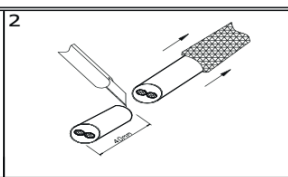
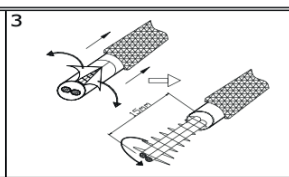
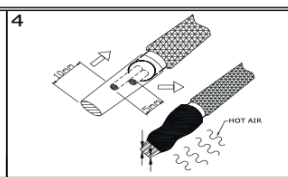
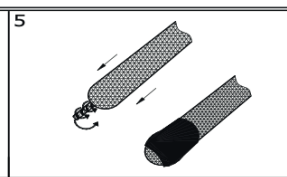
#### INHOUD KIT VWC-411:

3 thermische krimpkousen D.6/2 L = 20 mm ; 1 thermische krimpkous D.6/2 L = 80 mm

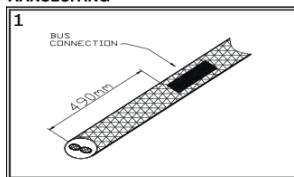
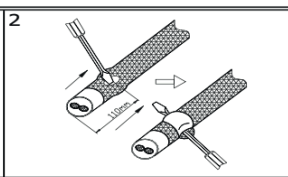
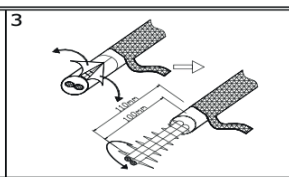
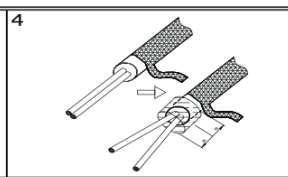
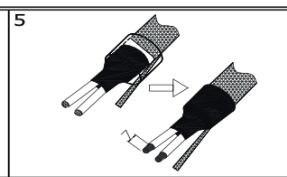
#### BENODIGD GEREEDSCHAP:

Knijptang; cutter; hetelucht pistool

#### AFDICHTING VAN HET UITEINDE

				
<p>Snijd de randverwarming af tot op 120 mm van het aansluitingspunt (zwart punt op het oppervlak van de kabel).</p>	<p>Schuif de metaalachtige bekleding naar achteren. Snijd 40 mm af van de kabel.</p>	<p>Snijd de isolatielaag open en verwijder deze alsook de randverwarming. Schuif de rest van de randverwarming onder de isolatielaag.</p>	<p>Snijd 1 van de geleidingsdraden (5mm). Schuif de krimpkous erop (zie instructies hierboven) en krimp deze met het hetelucht pistool. Span de uiteinden aan tot deze goed aansluiten en kleven.</p>	<p>Plaats de metaalachtige bekleding zo terug dat de krimpkous volledig bedekt is. Draai de uiteinden aan en plooi deze over. Schuif de tweede krimpkous erop (zie instructies hierboven) en laat deze krimpen.</p>

#### AANSLUITING

				
<p>Snijd de randverwarming af tot op tenminste 490 mm van het aansluitingspunt (zwart punt op het oppervlak van de kabel).</p>	<p>Maak een opening op 110 mm. Spreid de bekleding uit elkaar en maak deze los. Verwijder de randverwarming.</p>	<p>Snijd de isolatielaag open en verwijder deze alsook de randverwarming. Schuif de rest van de randverwarming onder de isolatielaag.</p>	<p>Zorg ervoor dat de isolatielaag van de geleidingsdraden niet beschadigd is. Schuif een krimpkous erop (zie instructies hierboven) en krimp deze met het hetelucht pistool.</p>	<p>Plaats een tweede krimpkous erop (zie instructies hierboven) en krimp deze met het hetelucht pistool. Haal 7 mm isolatie van de geleidingsdraden.</p>

#### OPGEPAST:

- \* Gezien het risico op elektrocutie, vonken en brand te wijten aan eventuele beschadiging van het toestel, een fout gebruik, de installatie zelf of het onderhoud, is een automatische stroomonderbreker nodig.
- \* Houd de uiteinden van de kabels alsook de componenten van de kit droog voor en gedurende de installatie.